

# SERVICE Bulletin

Climate Control 4610  
FJ1100, FJ1700, FJ2200, FJ3200,

- ⓁⒺ **Kompatibilität DC Kit 2 (Inverter) mit FreshJet**
- ⓁⒺ **Compatibility issue on DC Kit 2 (inverter) with FreshJet**
- ⓁⒻ **Problème de compatibilité entre le DC Kit 2 (onduleur) et la FreshJet**



## Kompatibilitäts Problem DC Kit 2 (Inverter) mit FreshJet

Im Zuge des Rebrandings wurden die Klimaanlage technisch verändert und mit einem Überspannungsschutz versehen. Leistungsspitzen des Inverters (PP2002) im DC Kit 2 lösen diesen Überspannungsschutz in den aktuellen Klimaanlagen aus. Die Klimaanlage erleidet keinen Schaden.

Bei den Klimaanlagen mit neuem Logo muss das DC Kit 3 (Inverter MSI1812T) verwendet werden.



altes Branding / Logo



neues Branding / Logo

## Compatibility issue on DC Kit 2 (inverter) with FreshJet

While rebranding an over voltage protection (OVP) is installed within the airconditioners.

High peaks of the inverter (PP2002) in the DC kit 2 activates the over voltage protection and the airconditioner stops running. This shut off will not disturb the airconditioner.

With airconditioners with new Logo the DC kit 3 (Inverter MSI1812T) must be used.



old brand / logo



new brand / logo

## Problème de compatibilité entre le DC Kit 2 (onduleur) et la FreshJet

Nous avons profité de l'évolution du produit pour ajouter une protection contre les surtensions (OVP) dans nos climatiseurs.


Les pics élevés de l'onduleur (PP2002) dans le kit DC 2 déclenchent la protection contre les surtensions et le climatiseur arrête de fonctionner.

Cet arrêt n'endommage pas le climatiseur.

Avec les climatiseurs avec le nouveau Logo, le kit DC 3 (onduleur MSI1812T) doit être utilisé.



ancien logo

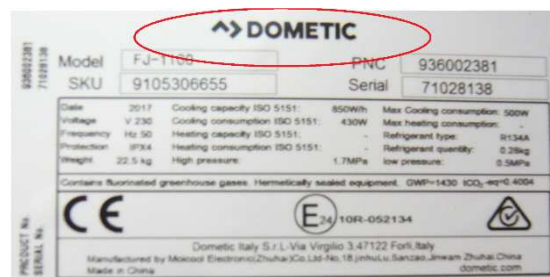

nouveau logo